

# Technical *Info*

## Ausfall des Riemens durch Falschmontage der Spannfeder: CT 942 K1 (Hyundai 1,4-1,6-l/16 V, verschiedene Modelle)

### Problem:

Der Riementrieb fällt aufgrund des gerissenen Zahnriemens aus.



### Ursache:

Der Zahnriemen ist auf dem Rücken durch eine am freien Dreh gehemmte Spannrolle überhitzt worden.



### Lösung:

Die korrekte Einbaulage der Spannfeder muss immer überprüft werden.

Es kommt sonst zum unzulässigen Kontakt mit dem Laufmantel der Spannrolle.

