


Asennusvihje WPS3025-vesipumppuun BMW-malleihin 135i, 335i, 535i, 640, 740i mallivuodesta 2007 alkaen

Ongelma:

Irrotetussa sähkötoimisessa vesipumpussa voi olla esiasennetut vaimentimet kolmessa ruuvi kiinnityspisteessä (kuva 1). Uudessa WPS3025-pumpussa näitä ei ole. Vanhoja kiinnityspultteja ei voi käyttää uudelleen.

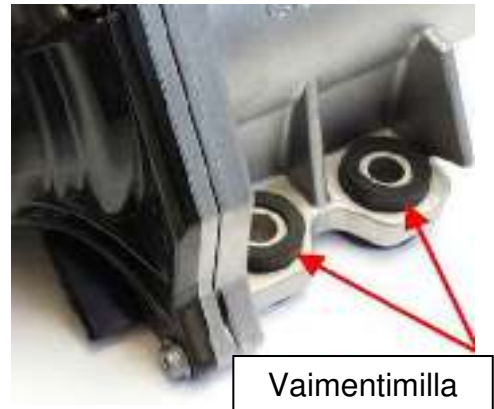

Syy:

Ajoneuvon valmistaja on vaihtanut vesipumpun uuteen malliin, jossa ei ole vaimentimia (kuva 2).

Kuva 2



Ratkaisu:

Irrotettuja alumiinipultteja (M8x36) ei saa käyttää uudelleen, vaan ne on vaihdettava lyhyempiin teräspultteihin (M8x26).

Käytä erikseen tilattavaa MS50-kiinnityssarjaa (kuva 3).

Kuva 3



Kuva 1