

Οδηγίες τοποθέτησης της αντλίας ψυκτικού μέσου WPS3025 για BMW 135i, 335i, 535i, 640, 740i με έτος κατασκευής από 2007

Πρόβλημα:

Η ηλεκτρική αντλία ψυκτικού μέσου που έχει αφαιρεθεί διαθέτει ενδεχομένως προσυναρμολογημένα σινεμπλόκ στα 3 σημεία σύνδεσης (εικ. 1). Τα συγκεκριμένα δεν διατίθενται στη νέα αντλία ψυκτικού μέσου WPS3025. Οι παλιές βίδες στερέωσης δεν είναι κατάλληλες.

Εικ. 1



Αιτία:

Η αντλία ψυκτικού μέσου προσαρμόστηκε σε αυτό το νέο μοντέλο χωρίς σινεμπλόκ (εικ. 2) από τον κατασκευαστή του οχήματος.

Εικ. 2



Λύση:

Οι βίδες αλουμινίου που έχουν αφαιρεθεί (M8x36) δεν πρέπει να επαναχρησιμοποιηθούν, αλλά να αντικατασταθούν από μικρότερες ατσάλινες βίδες (M8x26).

Για αυτό χρησιμοποιήστε το σετ συναρμολόγησης MS50 που πωλείται χωριστά (εικ. 3).

Εικ.3

