

Wskazówki dotyczące montażu pompy wody WPS3025 do BMW 135i, 335i, 535i, 640, 740i od roku modelowego 2007

Problem:

Stosowana wcześniej elektryczna pompa wody mogła być montowana śrubami poprzez tulejki gumowe w trzech punktach (Rys. 1). Nowa pompa wody WPS3025 już ich nie posiada. Stare śruby mocujące nie nadają się do ponownego użycia.

Zdj. 1



Przyczyna:

Producent pojazdu zmienił konstrukcję pompy wody na nową. Nie posiada ona już tulejek gumowych (Zdj. 2).

Zdj. 2



Rozwiązanie:

Aluminiowe śruby mocujące, które zostały zdemontowane (M8x36) nie mogą być ponownie użyte, lecz wymienione na krótsze śruby stalowe (M8x26).

Należy użyć zestawu montażowego MS50 (Zdj. 3), który dostępny jest oddzielnie.

Zdj. 3

