

### Instrução de montagem da bomba do líquido de refrigeração WPS3025 para BMW 135i, 335i, 535i, 640, 740i a partir do ano de modelo 2007

#### Problema:

A bomba do líquido de refrigeração elétrica desmontada pode ter casquilhos silenciadores pré-montados nos 3 pontos de aparafusamento (Fig. 1). Estes não existem na nova bomba do líquido de refrigeração WPS3025. Os parafusos de fixação antigos são inadequados.

**Fig. 1**



#### Causa:

O fabricante do veículo passou a utilizar uma nova versão de bomba do líquido de refrigeração que não possui casquilhos silenciadores (Fig. 2).

**Fig. 2**



#### Resolução:

Os parafusos de alumínio desmontados (M8x36) não podem ser reutilizados, tendo de ser substituídos pelos parafusos de aço mais curtos (M8x26).

Para o efeito, deve utilizar o conjunto de montagem MS50 (Fig. 3), vendido separadamente.

**Fig. 3**

